


BEDIENUNGSANLEITUNG

ISOLATIONSPRÜFGERÄT

MIC-2501

MIC-2501

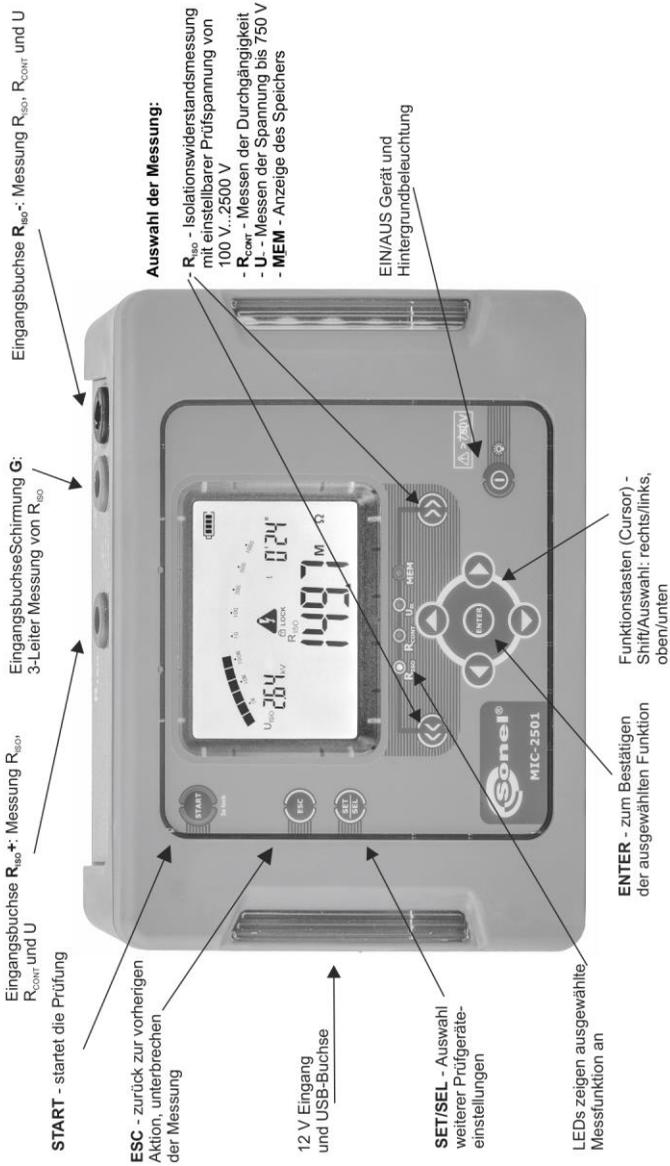



BEDIENUNGSANLEITUNG

ISOLATIONSPRÜFGERÄT MIC-2501



**SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica, Polen**

Version 1.05 11.07.2019

Das MIC-2502, ist ein modernes und hochqualitatives Prüfgerät, zur einfachen und sicheren Durchführung von Isolationsprüfungen. Bitte machen Sie sich mit der Bedienungsanleitung vertraut, um möglichen Mess- oder Gebrauchsfehlern vorzubeugen.

INHALT

1	Sicherheit	4
2	Einschalten des Prüfgerätes und der Hintergrundbeleuchtung	5
3	Prüfgerätekonfiguration	5
4	Messungen	7
4.1	Messen des Isolationswiderstandes	7
4.1.1	2-Leiter Messung	7
4.1.2	3-Leiter Messung	13
4.2	Messen des Widerstandes mit Niederspannung	14
4.2.1	Messen des Widerstandes von Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern mit 200 mA Prüfstrom	14
4.2.2	Kompensation der Prüflleitungen	15
4.3	Spannungsmessung	16
5	Speicher der Messergebnisse	17
5.1	Speichern von Messergebnissen im Speicher	17
5.2	Datenansicht im Speicher	19
5.3	Speicherdaten löschen	20
5.3.1	Löschen von Daten einer Bank	20
5.3.2	Löschen des gesamten Speichers	21
6	Datenübertragung	23
6.1	Zubehör PC-Verbindung	23
6.2	Datenübertragung über USB-Port	23
7	Software Updates	23
8	Spannungsversorgung	24
8.1	Überwachung der Versorgungsspannung	24
8.2	Laden der Akkus	24
8.3	Allgemeine Richtlinien zum Gebrauch von Ni-MH Akkus	25
9	Reinigung und Instandhaltung	26
10	Lagerung	26
11	Zerlegen und Entsorgen	26
12	Technische Daten	27
12.1	Grunddaten	27
12.2	Weitere Daten	29
12.2.1	Zusätzliche Ungenauigkeiten nach EN 61557-2 (R _{ISO})	29
12.2.2	Zusätzliche Ungenauigkeiten nach EN 61557-4 (R ±200 mA)	29
13	Zubehör	29
13.1	Standardzubehör	29
13.2	Optionales Zubehör	30
14	Hersteller	31
15	Dienstleistungen des Labors	32

1 Sicherheit

Das Isolationsprüfgerät MIC-2501 wurde zur Überprüfung von Isolationsschäden und zum Schutz gegen elektrischen Schlag in Versorgungsnetzen entwickelt. Die erzielten Messergebnisse werden zur Ermittlung der Sicherheit von elektrischen Installationen verwendet, deshalb müssen, um eine einwandfreie Funktion und Genauigkeit der erzielten Ergebnisse zu gewährleisten folgende Punkte beachtet werden:

- Bevor Sie mit dem Gebrauch des Prüfgerätes beginnen, machen Sie sich gründlich mit dieser Bedienungsanleitung vertraut. Beachten Sie bitte dazu alle Sicherheitsbestimmungen und technischen Daten des Herstellers.
- Jeglicher nicht bestimmungsgerechter Gebrauch, nach den vorgegebenen technischen Spezifikationen der Bedienungsanleitung, kann zur Beschädigung des Gerätes führen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen.
- Das MIC-2501 darf nur von geeignetem und qualifiziertem Personal zum Arbeiten an elektrischen Anlagen und Systemen verwendet werden. Die Verwendung des Prüfgerätes von unautorisiertem Personal, kann zur Beschädigung des Gerätes führen und eine Gefahr für den Benutzer darstellen.
- Während der Isolationswiderstandsmessung liegt gefährliche Spannung, bis zu 10 kV (MIC-10k1) oder 5 kV (MIC-5050), am Ende der am Prüfgerät angeschlossenen Prüfleitungen an.
- Vor der Isolationswiderstandsmessung muss das zu prüfende Objekt von der Netzspannung getrennt werden.
- Während der Isolationswiderstandsmessung dürfen die Messleitungen nicht vom Prüfobjekt getrennt werden, bevor der Messvorgang abgeschlossen wurde. Vorher wurde das Prüfobjekt nicht kapazitiv Entladen, was einen elektrischen Schlag zur Folge haben könnte (siehe Abschn. 4.1).
- Die Verwendung dieser Bedienungsanleitung schließt die Notwendigkeit einer Befolgung von Arbeitsschutz-, Gesundheitsschutz-, sowie Sicherheitsbestimmungen und Feuerschutz während des Prüfens nicht aus. Bevor Sie mit dem Arbeiten in spezieller Umgebung, wie potentialfreien Anlagen oder explosionsgefährdeten Räumen beginnen, kontaktieren Sie den Verantwortlichen Ansprechpartner für Sicherheit und Gesundheit.
- Arbeiten unter folgenden Bedingungen sind nicht erlaubt, wenn:
 - ⇒ Prüfgerät beschädigt ist und teilweise oder komplett außer Betrieb ist
 - ⇒ Die Isolierung des Prüfgerätes beschädigt ist
 - ⇒ Das Prüfgerät für übermäßig lange Zeit nicht entsprechend den Bestimmungen gelagert wurde (z.B. bei extremer hoher Luftfeuchtigkeit). Wenn das Prüfgerät von kalter in warme Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit gebracht wurde, darf keine Messung durchgeführt werden bis das Prüfgerät nicht aufgewärmt und sich an die Umgebungsbedingungen angepasst hat (ca. 30 Minuten).
- Anzeige **bAt**: Anzeige für zu niedrige Betriebsspannung, Batterien müssen geladen werden.
- Die Meldung ErrX angezeigt im Hauptdisplay, wobei X eine Zahl von 0 bis 9 angibt, zeigt eine Fehlerstatus des Prüfgerätes an. Sollte nach einem Neustart das Problem nicht behoben sein, deutet dies auf einen Defekt des Prüfgerätes hin. Kontaktieren Sie dann bitte den Herstellerservice.
- Bevor die Prüfung gestartet werden kann, muss die richtige Messung ausgewählt und sichergestellt sein, dass die Messleitungen entsprechend an den Anschlüssen am Prüfgerät angeschlossen sind.
- Das Prüfgerät darf nicht von abweichenden Spannungsquellen, als in der Bedienungsanleitung vermerkt betrieben werden.
- Die Eingänge des R_{ISO} Testers sind gegen Überspannung, verursacht durch einen möglichen Anschluss an spannungsführende Objekte bis 750V rms für 60 Sekunden geschützt.
- Reparaturen am Gerät dürfen nur von autorisierten Servicepartnern durchgeführte werden.

Anmerkung:

Auf Grund der ständigen Weiterentwicklung der Geräte-Software, kann bei einigen Funktionen die Darstellung des Displays in der Anleitung vom Display des Gerätes abweichen.

2 Einschalten des Prüfgerätes und der Hintergrundbeleuchtung

1



Schalten Sie das Prüfgerät mit der Taste  ein.

2



Kurzes drücken der taste  aktiviert die Hintergrundbeleuchtung; Wiederholtes Drücken deaktiviert diese wieder.

3



Schalten Sie das Gerät durch drücken der Taste  für ca. 2 Sekunden.

Notfallsituation




Drücken der Taste  für ca. 7 Sekunden schaltet das Prüfgerät im Notfall aus.

3 Prüfgerätekonfiguration

1



Schalten Sie das Prüfgerät ein und halten Sie dabei die **SETUP** Taste gedrückt.

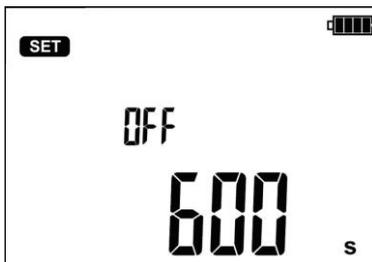

2




Mit den Tasten  und  stellen sie die Auto-OFF Zeit (automatisches Abschalten des Gerätes nach einer bestimmten Zeit) ein oder deaktivieren diese Funktion (horizontale Striche – Auto-OFF Funktion ist deaktiviert).

3



Mit den Tasten  und  gelangen Sie ins Audio Menü: **bEEP**.

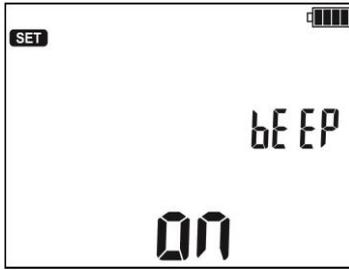

4




Mit den Tasten  und  schalten Sie die Töne ON (ON) oder AUS (OFF).

5



Mit den Tasten  und  gelangen Sie in das Menü um die Einstellung des Absorptionskoeffizienten: **FAC** einzustellen.

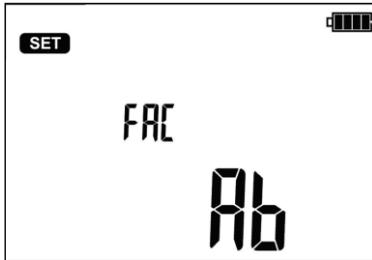

6



Mit den Tasten  und  stellen Sie die Parameter Ab1, Ab2 (Ab) ein oder PI, DAR (P).

7



Mit den Tasten  und  gelangen Sie ins das Menü Softwareupdate: **UPdt**.



8



Mit **ENTER** gelangen Sie in den Update Modus. Der Updatevorgang wird in Kapitel 7 beschrieben

Nach dem Ändern der Parameter können Sie das Menü **SETUP** wie folgt verlassen: (gilt nicht für das Updatemenü):

9



Mit **ENTER** speichern Sie die Einstellungen



Mit **ESC** verlassen Sie das Menü, ohne die Änderungen zu übernehmen.

4 Messungen

4.1 Messen des Isolationswiderstandes

WARNUNG:
Der Prüfling darf nicht unter Spannung stehen.

Achtung:
Stellen Sie sicher, dass besonders bei hohen Widerständen sich die Messleitungen und Klemmen nicht berühren. Dies kann zur Folge haben, dass fließende Oberflächenströme zusätzliche Fehler hervorrufen.

4.1.1 2-Leiter Messung

Das Gerät misst die Isolation durch Anlegen einer Prüfspannung U an den zu testenden R_x und misst dabei den fließenden Strom I . Bei der Berechnung des Isolationswertes, wird die folgende Formel angewandt: ($R_x=U/I$).

1



Mit den Tasten  oder  gelangen Sie in das Menü R_{ISO} (LED R_{ISO} ist an). Das Prüfgerät ist parallel im Modus der Spannungsmessung.

2



Betätigen Sie die **SET/SEL** um die Prüfspannung U_{ISO} , die Zeit **t1**, **t2**, **t3** zur Berechnung des Absorptionskoeffizienten und das Intervall zwischen den Parameterpunkten **ChA**.


3



Mit den Tasten  und  wählen Sie den U_{ISO} Wert und bestätigen diesen mit **ENTER** oder

Mit der Taste  um die Zeiten einzustellen, zur Berechnung des Absorptionskoeffizienten.

4

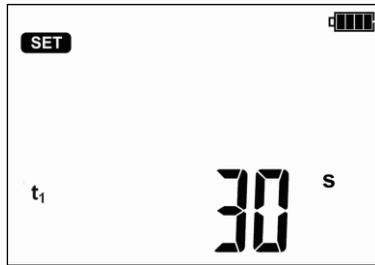


5




Mit den Tasten  und  stellen Sie den Wert t_1 , mit  stellen Sie die Werte t_2 und dann t_3 ein. Drücken Sie  erneut um in das Menü zum Einstellen des Zeitintervalls **ChA** zur Aufzeichnung von **R_{iso}**.

Das Festlegen des ChA Intervalls ermöglicht dem Benutzer mit der Sonel Reader Software, ein abhängiges Strom-Widerstandsdiagramm laufen zu lassen. Es werden dazu die erzielten Messwerte verwendet.

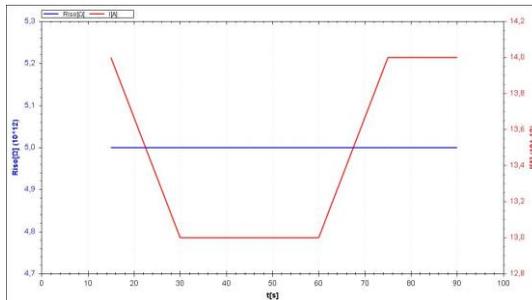

6

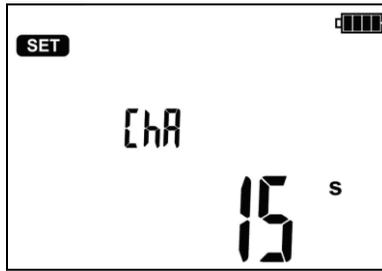

7



Mit den Tasten  und  stellen Sie die Intervalle (15, 30, 45 oder 60 Sek.) ein. Horizontale Linien geben an, dass keine Werte aufgezeichnet wurden.

8




oder



Bestätigen Sie mit **ENTER**, um die Einstellungen zu übernehmen oder **ESC** um ohne Speichern zu beenden.

9

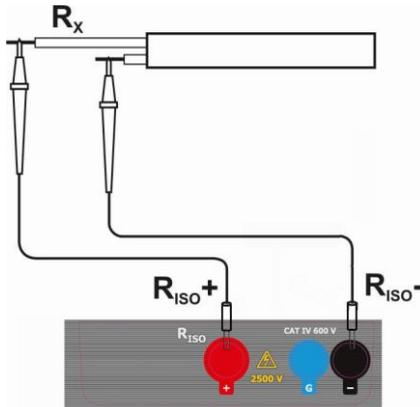

Schließen Sie die Prüflitungen entsprechend der Zeichnung an.

10



Das Prüfgerät ist zur Messung bereit.

11



Drücken und halten Sie die Taste **START**.

Die Messung wird dauerhaft solange ausgeführt, bis die Taste losgelassen oder die vorab eingestellte Messzeit erreicht wurde.



für 5 Sek.

oder




+



Um die Messung zu halten drücken und halten Sie die Taste **START** für 5 Sekunden oder drücken Sie die Taste **ENTER** während Sie die Taste **START** halten.

Das Symbol **LOCK** wird angezeigt, was den Modus der automatischen Messungen anzeigt. Die Messung endet jetzt erst nach Ablauf der maximal eingestellten Zeit (t1, t2 oder t3). Um die Messung vor Ablauf t1, t2 oder t3 zu unter- oder abzubrechen drücken Sie die Taste **START** oder **ESC** erneut.

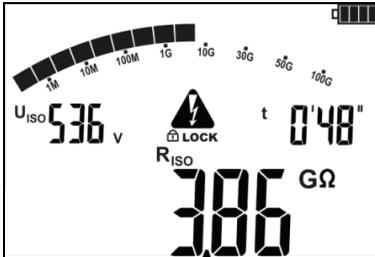


Ansicht des Displays während der Messung.

LOCK bedeutet, dass die Messung durch **ENTER** oder durch drücken und halten der Taste **START** für 5 Sek gestartet wurde.



Mit **SET/SEL** gelangen Sie in das Menü Leckstrom I_L.

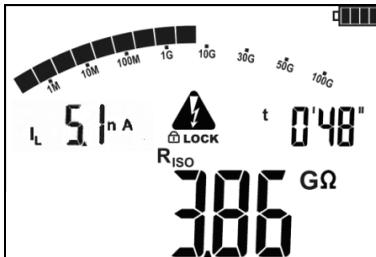

12



Nach Abschluss oder Abbruch der Messung, werden die Ergebnisse angezeigt. Es werden alle erzielten Messergebnisse angezeigt (sogar, wenn die Messung nach 60 Sek. unterbrochen oder abgebrochen wurde. Ging das Prüfgerät in den Standby Modus, können die Messergebnisse durch **ENTER** wieder angezeigt werden.

13



Mit den Tasten  und  könne einzelne Werte der Messergebnisse in folgender Reihe angezeigt werden.:

$R_{ISO} \rightarrow I_L \rightarrow Ab2 \rightarrow Ab1 \rightarrow Rt3 \rightarrow It3 \rightarrow Rt2 \rightarrow It2 \rightarrow Rt1 \rightarrow It1 \rightarrow R_{ISO}$.

Wurde die Messung gestoppt, geben die Werte die Ergebnisse der bis dahin erzielte Messergebnisse an, "---" gibt unvollständige Messungen an.

Wurden Charakteristiken gemessen, wird das Messergebnis zwischen $It1$ und R_{ISO} angezeigt.

Achtung:




Während der Isolationswiderstandsmessung, liegt gefährliche Spannung von ca. 2.5kV am Ende der Prüfleitungen des MIC-2501 an.



Es ist verboten die Messleitungen vor Abschluss der Messung zu trennen. Nicht einhalten dieser Warnungen kann zu einem elektrischen Schlag führen. Das Prüfobjekt kann dann auch nicht entladen werden.

- Deaktivierung von $t2$ hat auch die Deaktivierung von $t3$ zur Folge
- Timermessung startet sobald U_{ISO} Spannung stabilisiert ist
- Symbol **LIMIT** bedeutet, Betrieb nur mit begrenzter Inverterleistung. Hält dieser Zustand länger als 20 Sekunden an, wird die Messung unterbrochen
- Erreicht der Timer Charakteristikpunkte (t_x Zeiten oder Charakteristikzeiten), wird für 1 S anstatt dem U_{ISO} ein Merkhilfesymbol gefolgt von einem langen Ton
- Ist einer dieser Werte außerhalb des Bereiches, wird kein Wert des Absorptionskoeffizienten angezeigt – Am Display werden Striche angezeigt
- Während der Messung blinkt die LED gelb

- Wurde die Messung durchgeführt, wird der Prüfling durch Kurzschließen der Anschlüsse **R_{ISO+}** and **R_{ISO-}** über einen ca. 100 k Ω Widerstand kapazitiv entladen. Die Meldung „**dis**“ wird angezeigt. Entfernen Sie die Messleitung nicht vom Prüfling, bevor dieser entladen wurde.
- Liegt an den Anschlüssen **R_{ISO}**, Spannungen, blinkt die LED **R_{ISO}** in rot und ein 2-Ton Signal ertönt.
- Im Fall von Starkstromleitungen, messen Sie die Isolation zwischen jeden einzelnen Außenleiter sowie zwischen alle diesen kurzgeschlossen gegen PE (siehe unten).

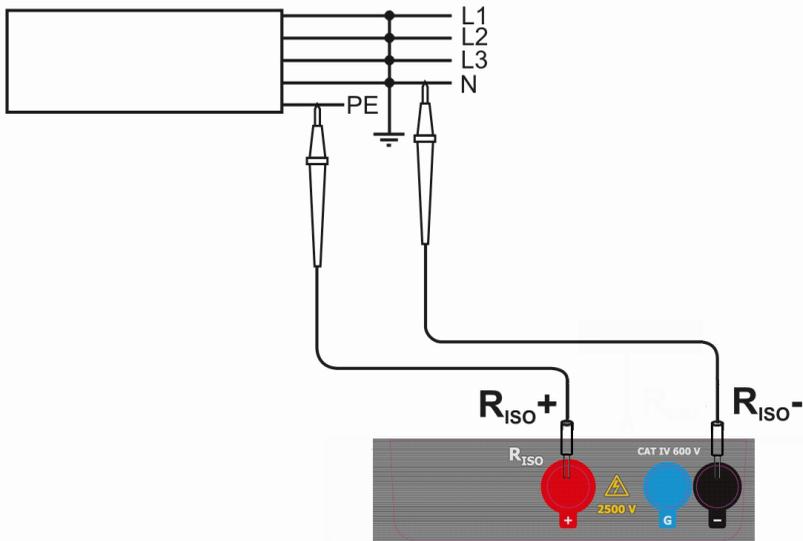


Weitere vom Prüfgerät angezeigt Informationen

	Prüfspannung liegt an den Buchsen an.
NOISE!	Störspannung größer als 25V aber kleiner als 50V liegt am Prüfling an. Messungen sind möglich, können jedoch durch zusätzliche Ungenauigkeiten belastet werden.
READY erlischt, LED leuchtet rot. 2-Tonsignal	Störspannung größer als 50 V, liegt am Prüfling an. Messung blockiert.
LIMIT !!	Strombegrenzung aktiviert. Zeitgleich ertönt ein Tonsignal zum angezeigten Symbol.
H I L E	Durchschlag der Isolation am Prüfling, die Messung wird unterbrochen. Diese Meldung erscheint nach der Anzeige LIMIT !! für 20 Sekunden während der Messung 20 s, wenn die Spannung vorab wieder den Nennwert erreicht hat.
UDEL , Riso LED blinkt in rot und ein 2-Tonsignal ertönt.	Während der Messung gelangt AC Spannung an den Prüfling oder dieser kann nicht nach 30 Sekunden entladen werden. Trennen Sie sofort die Prüfleitungen.


4.1.2 3-Leiter Messung

UM den Einfluss von Oberflächenwiderständen an Transformatoren und Leitungen etc. wird die 3-Leiter Messung verwendet. Z.B.:

- Bei der Messung von Windungswiderständen eines Transformators. Der **G** Anschluss des Prüfgerätes sollte mit dem Transformatorgehäuse verbunden werden.

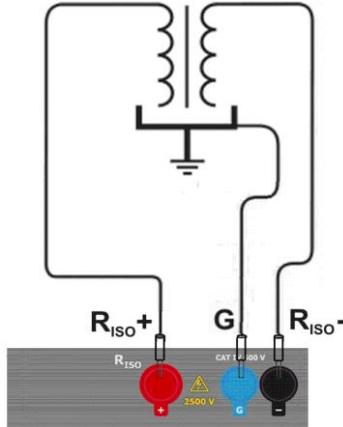

- Wenn die Messung der Isolation zwischen einer der Kabelleiter und dem Mantel durchgeführt wird, wird der Effekt der Oberflächenwiderstände durch Anlegen eines Stückes Metallfolie um den Leiter (isolieren) mit der **G** Buchse des Prüfgerätes;

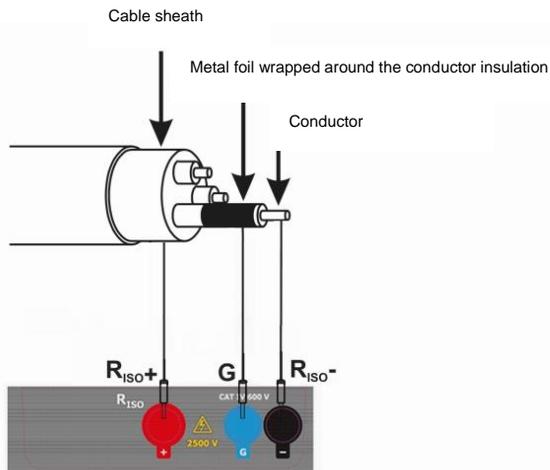

In gleicher Weise sollte dies so durchgeführt werden, wenn die Isolation zwischen zwei Leitern des Kabels gemessen wird, schließen Sie den **G** Anschluss an einen anderen Leiter, welcher nicht in die Messung mit einbezogen ist, an.

4.2 Messen des Widerstandes mit Niederspannung


4.2.1 Messen des Widerstandes von Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern mit 200 mA Prüfstrom

1



Mit den Tasten  oder  starten Sie die Messung

R_{CONT} (LED  ist an). Das Prüfgerät ist im Spannungsmessmodus

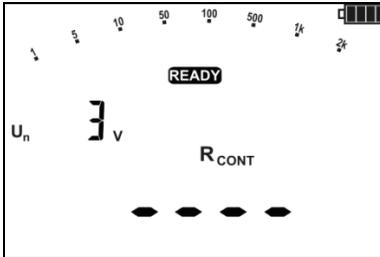


Prüfgerät ist bereit zur Messung


2



Schließen Sie das Prüfgerät am Prüfling an.
Starten Sie die Messung durch Betätigen der Taste **START**.

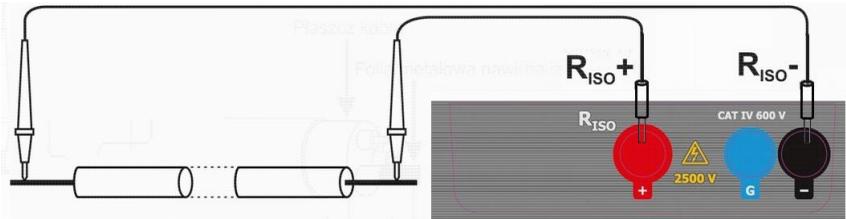

3

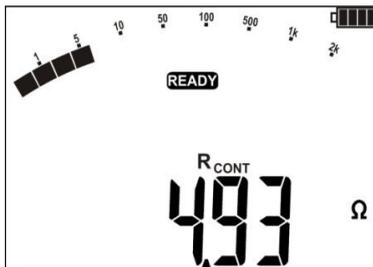

Erzieltes Messergebnis.

4



Drücken Sie die Taste **START** um die nächste Messung ohne Trennen der Prüfleitungen vom Prüfobjekt zu starten.

Weitere vom Prüfgerät angezeigte Informationen

NOISE!	Störspannung liegt am Prüfling an. Messungen sind möglich, können jedoch durch zusätzliche Ungenauigkeiten belastet werden, welche in den Technischen Daten spezifiziert sind.
UdEt , LED R _{CONT} blinken rot und ein „-“ Tonsignal ertönt.	Störspannung überschreitet den erlaubten Wert, die Messung wird blockiert.

4.2.2 Kompensation der Prüflleitungen


Um den Einfluss der Prüflleitungswiderstände bei der R_{CONT}, zu eliminieren, wird ein Prüflleitungsabgleich durchgeführt (auto-zeroing)

1



Im R_{CONT} Modus (LED  ist an) gelangen Sie mit der Taste **SET/SEL** in das Menü zur Prüflleitungskompensation.

2

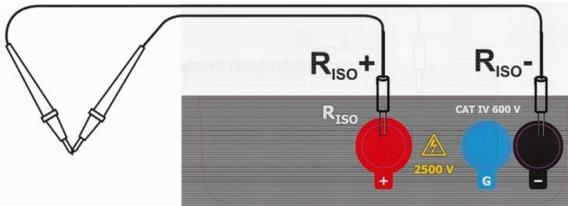


Schließen Sie die Leitungen kurz – Die Meldung **READY** wird angezeigt.

3



Drücken Sie **START**.

4

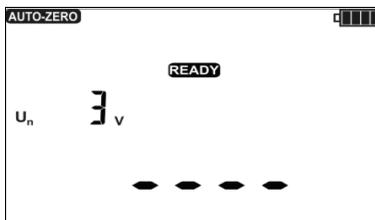

Die Meldung **AUTO-ZERO** beginnt zu blinken, was die den Abgleich der Prüflleitung bestätigt.

Das Ergebnis ist der Kompensationswert und die Korrektur während der Messung R_{CONT} kann durchgeführt werden. Die Kompensation ist aktiv, sogar wenn das Prüfgerät aus- und wieder eingeschaltet wurde.

5

Um die Kompensation der Prüflleitungen zu löschen, führen Sie die oben beschriebene Prozedur mit offenen. Anstatt eines Kompensationswertes wird nun die Meldung **oFF** angezeigt.

6



Zurück zur Messung R_{CONT} gelangen Sie mit der Taste **SET/SEL**


4.3 Spannungsmessung

1



Mit den Tasten  oder  starten Sie die Spannungsmessung U_{\sim} (LED  ist an). Das Gerät befindet sich nun im Spannungsmessmodus.

2

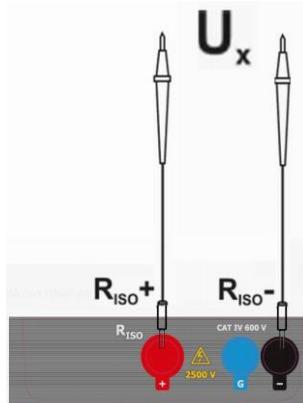

Verbinden Sie das Prüfgerät mit einer Spannungsquelle.

3



Die Messung wird im Hintergrund dauerhaft ausgeführt.

Weitere vom Prüfgerät angezeigte Informationen

<p>>750V, LED blinkt rot, 2-Tonsignal ertönt</p>	<p>Messbereich überschritten. Spannung ist größer als erlaubt. Trennen Sie sofort die Prüflleitungen.</p>
<p>~ -</p>	<p>Wird AC Spannung erkannt, zeigt das Gerät das Symbol "~" an, bei erkannter DC Spannung, wird das Symbol "-" bei negativer Polarität oder "nil" bei positiver angezeigt.</p>

5 Speicher der Messergebnisse

Der Speicher des MIC-2501 ist unterteilt in 10 Bänke je 99 Zellen. Dank der dynamischen Speicherzuweisung kann jede Zelle verschiedene einzelne Messergebnisse enthalten, je nach Messung. Jede Messung kann einer mit einer bestimmten Nummer versehenen Zelle in einer Bank hinterlegt werden.

Gespeicherte Messergebnisse gehen nicht verloren, sobald das Prüfgerät ausgeschaltet wurde. Daten können somit später ausgelesen werden oder an einen PC übertragen werden. Speicherzelle oder -bank werde dabei auch nicht verändert.

Achtung:


- Ergebnisse aller Messfunktionen außer **U_N** können im Speicher hinterlegt werden.
- Nach Eintragen des Ergebnisses, wird die ID Nummer automatisch erhöht.
- Es wird empfohlen den Speicher, nach dem Auslesen und vor dem erneuten Speichern großer Datenmengen, aufzuräumen.

5.1 Speichern von Messergebnissen im Speicher


①




Nach Abschluss der Messungen drücken Sie press **ENTER**.

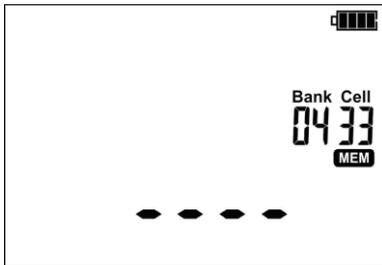


Leere Zelle.

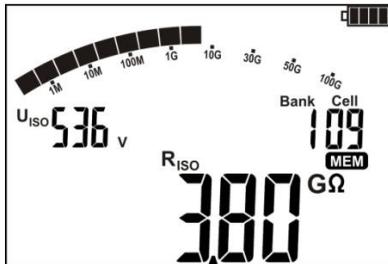

Die Zelle ist zum Teil mit derselben Art des Messergebnisses belegt, wie dass, das eingetragen werden soll.

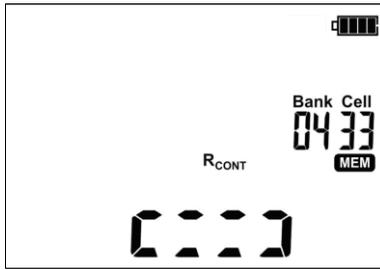

Die Zelle ist zum Teil mit einer anderen Art von Prüfergebnis belegt. – Symbole des bereits gespeicherten Ergebnisses werden angezeigt.

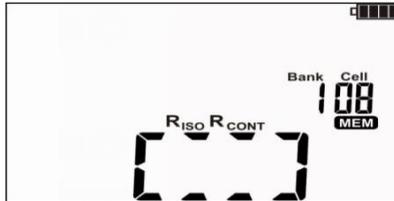

Zelle ist komplett belegt, Symbole des bereits gespeicherten Ergebnisses werden angezeigt.



Mit ◀ und ▶ können Sie die Ergebnisse einer ausgewählten Zelle aufrufen.

Zellen- oder Banknummer ändern:

2



Blinkt die Zellennummer, wählen Sie mit ▲ und ▼ die gewünschte Nummer aus.

3



Drücken Sie **SET/SEL** – die Banknummer blinkt.

4



Wählen Sie mit ▲ und ▼ die gewünschte Banknummer aus.

5



Nach Auswahl der richtigen Zelle und Bank drücken Sie **ENTER**, um das Ergebnis im Speicher zu hinterlegen. Der Speichervorgang wird mit einem 3-Ton Beep bestätigt.



Drücken Sie **ESC** um zur Messansicht ohne speichern zu gelangen.

Wollen Sie eine bereits belegte Zelle überschreiben, erscheint folgende Warnmeldung:



⑥



oder



Drücken sie **ENTER**, um das Ergebnis zu überschreiben oder **ESC**, um abzubrechen und eine andere Zelle zu wählen.

Achtung:

- Nach der Messung wird das Ergebnis angezeigt bis:

- Die Messfunktion geändert wird
- Auto-OFF Funktion aktiviert wird
- Störspannungen > 50V erkannt werden
- Folgendes durchgeführt wird:
 - **ESC** gedrückt wird um zum Spannungsmesser gewechselt wird
 - Die nächste Messung durchgeführt wird
 - Ein Eintrag im Speicher getätigt wird

- Mit **ENTER** kann immer das letzte Prüfergebnis aufgerufen werden.

- Komplette Sets von Messergebnissen (Haupt- und Unterergebnisse) einer Messung sowie voreingestellte Messeinstellungen werden zusammen im Speicher hinterlegt.

5.2 Datenansicht im Speicher

①



Mit  oder  können Sie den Speicher durchsuchen: **MEM** (LED  ist an).



Mit  und  erscheint die Vorschau der gespeicherten Ergebnisse einer Zelle.

Um die die Zellen- oder Banknummer zu ändern:

②



Blinkt die Zellnummer, wählen Sie mit  und  die gewünschte Nummer der Zelle aus.

③



Drücken Sie **SET/SEL**– es blinkt die Banknummer

4



Wählen Sie mit  und  die gewünschte Nummer der Bank aus.

Note:

- Wird das R_{ISO} Ergebnis angesehen, wechselt das Feld Timer abwechselnd zwischen Bank/Zellennummer und Zeit. Dies gilt für alle R_{ISO} and I_L Messungen
- Wählen Sie **ESC**, um gleich die einzelnen Komponenten des Ergebnisses anzusehen.
- Bei R_{CONT} gibt es keine Möglichkeit zu blättern.

5.3 Speicherdaten löschen

Es kann der gesamte Speicher oder einzelne Komponenten gelöscht werden.


5.3.1 Löschen von Daten einer Bank

1



Durchsuchen Sie mit  oder  den Speicher: **MEM** (LED **MEM** ist an).

2

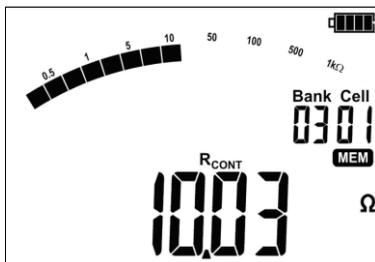

Wählen Sie die entsprechende zu löschende Banknummer gem. Abschn. 4.2. Stellen Sie die **Zellennummer** auf "--" (vorher "01")...



... Die Zellennummer ändert sich in "--", das Symbol **dEL** erscheint und zeigt die Bereitschaft zum Löschen an.

3



Wählen Sie **ENTER**.



⚠ es erscheint das **Conf** Symbol, um den Löschkvorgang zu bestätigen.


4



oder



Drücken Sie **ENTER** erneut, um die ausgewählte Bank zu löschen. Nach dem Löschen ertönen 3 Peep-töne. Brechen Sie mit **ESC** ab.

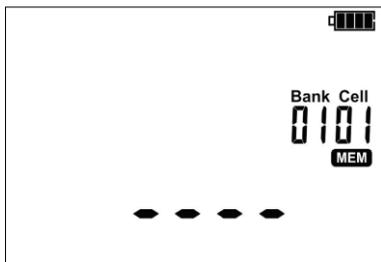

Der gesamte Inhalt der Bank wurde gelöscht.


5.3.2 Löschen des gesamten Speichers

1



Durchsuchen Sie mit oder den Speicher: **MEM** (LED ist an).

2

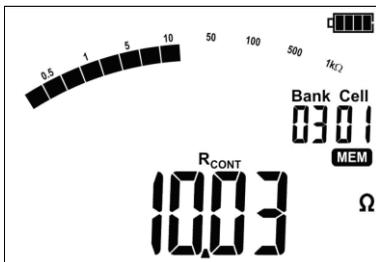

Wählen Sie die **Banknummer** "--" (vorher "01")...



... Die Banknummer und Zellennummer ändert sich in "--", das Symbol **del** erscheint und zeigt die Bereitschaft zum Löschen an.

3



Wählen Sie **ENTER**



! es erscheint das **Conf** Symbol, um den Löschvorgang zu bestätigen.


4



oder



Drücken Sie **ENTER** erneut. Nach dem Löschen des Speichers ertönen 3 Peeptöne. Brechen Sie mit **ESC** ab.

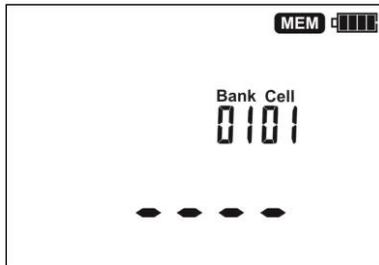

Der gesamte Inhalt des Speichers wurde gelöscht.

6 Datenübertragung

6.1 Zubehör PC-Verbindung

Um das Prüfgerät am PC zu betreiben, sind ein USB-Kabel und eine entsprechende Software werden benötigt. Wurde die richtige Software nicht gekauft, so kann diese von der Webseite des Herstellers heruntergeladen oder bei autorisierten Händlern bezogen werden.

Die Software ist kompatibel zu mehreren Geräten von SONEL S.A. welche mit einer USB-Schnittstelle oder anderen ausgestattet sind.

Detaillierte Informationen erhalten Sie beim Hersteller oder Vertragshändler.

6.2 Datenübertragung über USB-Port

1.



Durchsuchen Sie mit  oder  den Speicher:

MEM (LED  ist an).

2. Schließen Sie das USB-Kable am USB-Anschluss des PCs und Prüfgerätes an. Es wird die Meldung angezeigt:



3. Starten Sie die Prüfsoftware und folgen Sie den Anweisungen am Display.

7 Software Updates

1. Gehen Sie wie in Abschnitt 3 dieser Anleitung beschrieben in den Softwareupdate Modus: **UPdt**



USB

UPdt

 
2. Schließen Sie das USB-Kable am USB-Anschluss des PCs und Prüfgerätes an.

3. Starten Sie die Prüfsoftware und folgen Sie den Anweisungen am Display.

8 Spannungsversorgung

8.1 Überwachung der Versorgungsspannung

Der Ladestatus des Akkus wird durch das Symbol rechts oben in der Ecke des Displays angezeigt:



Akku vollgeladen

Ladezustand niedrig. Es ist nur die Spannungsmessung möglich.

Kein Batteriesymbol bei angeschlossenem Ladegerät. Akku nicht angeschlossen oder defekt.



Akku voll entladen, alle Messungen sind blockiert.
Prüfgerät schaltet sich automatisch nach 5 Sekunden ab.

8.2 Laden der Akkus

Achtung!

Das MIC-2501 wird von SONEl Akkus geladen, welche aus NiMH 9.6 V Akkus bestehen und können daher nur durch Baugleiche im Service des Herstellers getauscht werden.

Das MIC-2501 ist mit dem integrierten Ladegerät versehen, dass nur mit dem originalen Akkupack des Herstellers funktioniert. Dieses wird durch ein externes Ladegerät versorgt. Das Prüfgerät kann ebenso vom **12 V** Kfz-Zigarettenanzünder versorgt werden.

Der Ladevorgang startet sobald Spannung angelegt wurde, unabhängig ob das Prüfgerät eingeschaltet ist oder nicht (nur der Lademodus ist unterschiedlich – siehe unten). Ist das Prüfgerät ausgeschaltet – wird der Ladevorgang durch ein animiertes Batteriesymbol am Display angezeigt. Ist das Prüfgerät eingeschaltet – wird der Ladevorgang durch rot blinkende LEDs der Messfunktionen angezeigt.

Lademodi:

- Das Prüfgerät ist aus: Die Akkus werden im Schnelllademodus geladen – Ladedauer ca. 4h. Komplette vollgeladene Akkus werden durch ein volles Batteriesymbol, **FULL** Meldung und ein Piepton angezeigt. Um das Gerät vollständig abzuschalten, entfernen Sie das Ladegerät.

- Das Prüfgerät ist eingeschaltet: Die Akkus werden im "Hintergrund Lademodus" geladen – Dieser Prozess dauert im Gesamten länger als im ausgeschalteten Zustand. Komplette vollgeladene Akkus werden durch ein volles Batteriesymbol und einem Signalton angezeigt. Überschreitet die Ladezeit 10 Stunden, schaltet sich das Prüfgerät aus Sicherheitsgründen automatisch ab.

Um das Gerät vollständig abzuschalten, entfernen Sie das Ladegerät

Achtung:

- Auf Grund von Netzstörung kann es vorkommen, dass der Ladeprozess frühzeitig beendet wird. Ist die Ladezeit signifikant zu kurz, schalten Sie das Prüfgerät aus und wieder ein und wiederholen Sie den Ladevorgang.

Weitere vom Prüfgerät angezeigte Informationen

Meldung	Ursache	Lösung
Angezeigte Meldung: Err ACU Hi°C	Temperatur der Akkus zu hoch	Warten Sie, bis die Akkus abgekühlt sind. Wiederholen Sie den Ladevorgang.
Angezeigte Meldung: Err ACU Lo°C	Temperatur der Akkus zu niedrig	Warten Sie, bis die Akkus auf Normaltemperatur erwärmt haben. Wiederholen Sie den Ladevorgang.
Angezeigte Meldung: Err ACU X (wobei X der Fehlercode darstellt)	Notfall	Versuchen Sie den Ladevorgang zu wiederholen. Beim Laden von der 12V Kfz-Ladebuchse überprüfen Sie die Ladspannung. Bringt all dies keine Abhilfe, kontaktieren Sie den Herstellerservice.
Kein Batteriesymbol) (bei angeschlossenem Netzteil)	Nicht angeschlossenen oder fehlerhafte Akkus.	Kontaktieren Sie den Herstellerservice.

8.3 Allgemeine Richtlinien zum Gebrauch von Ni-MH Akkus

- Lagern Sie die Batterien (das Prüfgerät) in trockener, kühler, gut belüfteter und vor direktem Sonnenlicht geschützter Umgebung. Die Umgebungstemperatur bei unbestimmter langer Lagerzeit sollte 30°C nicht übersteigen. Werden die Akkus für lange Zeit unter hohen Temperaturen gelagert, kann dies auf Grund chemischer Prozesse in den Akkus zu einer Verkürzung der Lebenszeit führen.

- Ni-MH Akkus halten normalerweise 500-1000 Ladezyklen stand. Die Akkus erreichen ihre maximale Kapazität nach 2-3 kompletten Lade- und Entladezyklen. Der Hauptfaktor, welcher die Lebenszeit der Akkus beeinflusst, ist die Tiefe der Entladung. Umso tiefer die Akkus entladen werden, je kürzer ist die Lebenszeit.

- Der Memory Effekt ist im Fall von Ni-MH Akkus begrenzt. Diese Art von Akkus können aus jedem Zustand ohne ernsthafte negative Konsequenzen geladen werden. Es ist jedoch ratsam, nach einigen Ladezyklen komplett zu entladen.

- Während der Lagerzeit beträgt die Rate der Selbstentladung ca. 20% pro Monat. Bei hohen Temperaturen kann sich die Rate auch 100% betragen. Um einer übermäßigen Entladung der Akkus Vorzubeugen, ist es ratsam, diese von Zeit zu Zeit zu laden (auch bei nicht Gebrauch des Prüfgerätes).

- Moderne Schnellladegeräte erkennen sowohl zu hohe als auch zu niedriger Temperatur der Akkus und optimieren entsprechend Ihren Ladeprozess. Bei zu niedriger Temperatur sollte der Ladevorgang nicht gestartet werden, da dies die Akkus irreparabel beschädigen könnte. Eine Erhöhung der Temperatur der Akkus während des Ladens ist ein typisches Phänomen und stoppt den Ladevorgang. Das Laden der Akkus bei hoher Umgebungstemperatur jedoch erhöht zusätzlich zur Minderung der Lebenszeit, die interne Temperatur, was dazu führt, dass die Akkus nicht auf ihre volle Kapazität aufgeladen werden.

- Bei der Schnelladefunktion werden die Akkus auf ca. 80% ihrer Gesamtkapazität geladen. Eine bessere Ladekapazität wird erzielt, wird der Prozess weitergeführt: Das Ladeteil wechselt dann in die Phase mit niedrigerem Ladestrom um die Akkus zu laden, was nach ein paar weiteren Stunden die Akkus auf Ihre volle Kapazität aufgeladen hat.

- Laden oder verwenden Sie Akkus nicht unter extremen Temperaturen. Extreme Temperaturen verringern die Lebenszeit von Akkus. Vermeiden Sie die Verwendung des durch Akkus versorgten Prüfgerätes in sehr heißer Umgebung. Die vorgegebene Nennarbeitstemperatur muss unbedingt eingehalten werden

9 Reinigung und Instandhaltung

ACHTUNG!

Wenden Sie nur Instandhaltungsmethoden an, die in dieser Anleitung aufgeführt sind

Säubern Sie das Gehäuse mit einem weichen feuchten Tuch und Allzweckreiniger. Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder andere Reinigungsmittel, welche das Gehäuse zerkratzen könnten (Puder, Pasten). Reinigen Sie die Sonde nur mit Wasser und trocknen Sie diese danach. Bevor Sie die Sonde für längere Zeit einlagern, empfiehlt es sich, diese mit etwas Maschinenschmiermittel einzufetten. Die Testleitungen sollten mit Wasser und Reinigungsmittel gesäubert und danach getrocknet werden. Die Elektronik des Messgerätes benötigt keine Wartung.

10 Lagerung

Im Fall einer Lagerung des Gerätes muss folgendes eingehalten werden:

- Trennen Sie alle Messleitungen vom Gerät.
- Stellen Sie sicher, dass Gerät und Zubehör sauber und trocken sind.
- Wickeln Sie die langen Messleitungen auf die Spulen.
- Um ein komplette Entladung der Batterien zu verhindern, laden Sie diese von Zeit zu Zeit.

11 Zerlegen und Entsorgen

Ausgediente Elektronik und elektronisches Zubehör darf nicht zusammen mit gewöhnlichem Hausmüll gesammelt werden, sondern muss getrennt gehalten werden. Bringen Sie diese zu den gesetzlich vorgeschriebenen Sammelstellen für elektrisches und elektronisches Zubehör.

Zerlegen Sie die Geräte nicht in Einzelteile, bevor Sie es zum Entsorgen bringen.

Halten Sie die vorgeschriebenen Bestimmungen zur Entsorgung von Verpackungen und gebrauchten Batterien und Akkus ein.

12 Technische Daten

12.1 Grunddaten

- ⇒ Die Abkürzung "m.v.", welche in den Angaben zur Messunsicherheit verwendet wird, bedeutet „bezogen auf den gemessenen Wert“

AC / DC Spannungsmessung

Angezeigter Bereich	Auflösung	Grundunsicherheit
0...299.9 V	0.1 V	±(3% m.v. + 2 Digits)
300...750 V	1 V	

- Frequenzbereich bei AC: 45 Hz...65 Hz

Isolationswiderstandsmessung

Messbereich gemäß IEC 61557-2: $R_{ISOmin} = U_{ISOnom} / I_{ISOnom} \dots 1000 \text{ G}\Omega$ ($I_{ISOnom} = 1 \text{ mA}$)

2-Leiter Messung

Angezeigter Bereich	Auflösung	Grundunsicherheit
0.0 k Ω ...999.9 k Ω	0.1 k Ω	± (3 % m.v. + 20 Digits)
1.000 M Ω ...9.999 M Ω	0.001 M Ω	
10.00 M Ω ...99.99 M Ω	0.01 M Ω	
100.0 M Ω ...999.9 M Ω	0.1 M Ω	
1.000 G Ω ...9.999 G Ω	0.001 G Ω	
10.00 G Ω ...99.99 G Ω	0.01 G Ω	
100.0 G Ω ...999.9 G Ω	0.1 G Ω	
1000 G Ω	1 G Ω	

- Wird der Bereich überschritten, wird am Gerät ">xxxxG Ω " angezeigt (wobei xxxx der Grenzwert für den ausgewählten Bereich ist).

Maximum Werte der gemessenen Widerstände, sind abhängig von der eingestellten Prüfspannung. (Siehe Tabelle unten).

Spannung	Prüfbereich
Bis zu 100 V	50 G Ω
200 V...400 V	100 G Ω
500 V...900 V	250 G Ω
1000 V...2400 V	500 G Ω
2500 V	1000 G Ω

- ⇒ **Achtung:** Für die Isolationswiderstandsmessung R_{ISOmin} wird keine Genauigkeit spezifiziert, da das Prüfgerät mit wählbaren Prüfströmen die Messung durchführt. Daraus ergibt sich die Berechnung wie folgt:

$$R_{ISOmin} = \frac{U_{ISOnom}}{I_{ISOnom}}$$

wobei:

- R_{ISOmin} – minimaler Isolationswiderstand, gemessen ohne Stromlimit
- U_{ISOnom} – Nennprüfspannung
- I_{ISOnom} – Nenninverterstrom (1 mA)

- Max. Kurzschlussstrom: $I_{SC} = 1.4 \text{ mA} \pm 15 \%$

Leckstrommessung

Angezeigter Bereich	Auflösung	Grundunsicherheit
0...I _{Lmax}	m, μ , n	Berechnet auf Grundlage der Widerstandsmessung

- I_{Lmax} – maximaler Strom bei kurzgeschlossenen Leitungen
- Auflösung und Einheit ergibt sich aus dem Messbereich des Isolationswiderstandes

Niederspannungsmessung Durchgang

Messung von Schutzleitern und Potentialausgleichsleitern mit ± 200 mA Prüfstrom

Messbereich gemäß IEC 61557-4: 0.10 Ω ...999 Ω

Angezeigter Bereich	Auflösung	Grundunsicherheit
0.00 Ω ...19.99 Ω	0.01 Ω	$\pm(2\% \text{ m.v.} + 3 \text{ Digits})$
20.0 Ω ...199.9 Ω	0.1 Ω	
200 Ω ...999 Ω	1 Ω	$\pm(4\% \text{ m.v.} + 3 \text{ Digits})$

- Spannung bei offenen Anschlüssen: 4 V...24 V
- Ausgangsstrom bei $R < 2 \Omega$: $I_{SC} > 200$ mA
- Kompensation der Prüflleitungen
- Messungen in beiden Polaritäten des Stromes
- Wird der Bereich überschritten, wird die Meldung "> 999 Ω " angezeigt

Weitere technische Daten

- a) Isolierklassedoppelt, gem. EN 61010-1 and IEC 61557
- b) Messkategorie IV 600 V (III 1000 V) gem. EN 61010-1
- c) Gehäuseschutzart gem. to EN 60529 IP65
- d) Spannungsversorgung..... SONEL Akkupack, NiMH 9.6 V 2 Ah
- e) Akkuladezeit normal 4 h, max. 10 h
- f) Parameters des Ladeadapter 90 V...264 V, 50 Hz...60 Hz
- g) Abmessungen200 mm x 150 mm x 75 mm
- h) Gewicht ca. 1.0 kg
- i) Ladetemperatur der Akkus bei 500mA +10 °C...+40 °C
- j) Ladeabbruch bei Temperatur.....<0 °C and $\geq +50$ °C
- k) Arbeitstemperaturbereich bei Ladeadapter<0 °C and $\geq +50$ °C
- l) Lagertemperaturbereich -20 °C...+60 °C
- m) Arbeitstemperatur -15 °C...+40 °C
- n) Luftfeuchtigkeit 20 %...90 %
- o) Referenztemperatur+23 °C ± 2 °C
- p) Referenzluftfeuchtigkeit 40 %...60 %
- q) Höhe über n.N.<2000 m
- r) Anzahl der Messungen R_{ISO} gem. PN-EN 61557-2ca. 800
- s) Modular LCD
- t) Gerätespeicher990 Zellen
- u) Datenübertragung..... USB Verbindung
- v) Qualitätsnorm
..... Design, Konstruktion und Herstellung sind ISO 9001, ISO 14001, PN-N-18001 konform
- w) Das Prüfgerät entspricht den Anforderungen nach IEC 61557
- x) Das Prüfgerät entspricht den EMC Anforderungen (Unanfälligkeit in industrieller Umgebung) nach folgenden Normen EN 61326-1 und EN 61326-2-2

12.2 Weitere Daten

Angaben von zusätzlichen Ungenauigkeiten sind hauptsächlich dann notwendig, wenn das Prüfgerät nicht in Standardumgebung oder in messtechnischen Laboren für Kalibrierungen verwendet wird.

12.2.1 Zusätzliche Ungenauigkeiten nach EN 61557-2 (R_{iso})

Wichtige Parameter	Bezeichnung	Zusätzliche Ungenauigkeit
Position	E_1	0 %
Versorgungsspannung	E_2	0% (BAT leuchtet nicht)
Temperatur 0°C...35°C	E_3	0.1 %/°C

12.2.2 Zusätzliche Ungenauigkeiten nach EN 61557-4 ($R \pm 200$ mA)

Wichtige Parameter	Bezeichnung	Zusätzliche Ungenauigkeit
Position	E_1	0 %
Versorgungsspannung	E_2	0.5% (BAT leuchtet nicht)
Temperatur 0°C...35°C	E_3	1.5%

13 Zubehör

13.1 Standardzubehör

Das vom Hersteller mitgelieferte Standardzubehör enthält:

- MIC-2501 Prüfgerät – **WMGBMIC2501**
- 1.8 m, 5 kV, geschirmte Leitung mit Bananenstecker, schwarz (Cat. IV 1 kV) – **WAPRZ1X8BLBB**
- 1.8 m, 5 kV, geschirmte Leitung mit Bananenstecker, rot (Cat. IV 1 kV) – **WAPRZ1X8REBB**
- 1.8 m, 5 kV, geschirmte Leitung mit Bananenstecker, blau (Cat. IV 1 kV) – **WAPRZ1X8BUBB**
- Krokodilklemme, 5.5 kV, schwarz (Cat. IV 1 kV) – **WAKROBL32K09**
- Krokodilklemme, 5.5 kV, rot (Cat. IV 1 kV) – **WAKRORE32K09**
- Krokodilklemme, 5.5 kV, blau (Cat. IV 1 kV) – **WAKROBU32K09**
- Sonde 5 kV, rot (Cat. IV 1 kV), – **WASONREOGB2**
- Sonde 5 kV, schwarz (Cat. IV 1 kV) – **WASONBLOGB2**
- Ladeadapter extern – **WAZASZ7**
- USB-Kabel – **WAPRZUSB**
- Tasche – **WAFUTM8**
- Kalibrierzertifikat
- Bedienungsanleitung

13.2 Optionales Zubehör

Zusätzlich erhältlich Messzubehör, was nicht im Standardlieferungsumfang enthalten ist. Erhältlich ist dieses Zubehör direkt beim Hersteller oder ihrem Distributor:

WAPRZ005BLBBE5K

- 5 m geschirmte Leitung, schwarz, Cat. IV 1000 V

WAPRZ005REBB5K

- 5 kV Leitung, 5m, rot, mit Bananensteckern

WAPRZ005BUBB5K

- 5 kV Leitung, 5m, blau, mit Bananensteckern

WASONPRS1GB



- Isolation von Böden und Wänden PRS-1

WAPRZ010BLBBE5K

- 10 m geschirmte Leitung, schwarz, Cat. IV 1000 V

WAPRZ010REBB5K

- 5 kV Leitung, 10 m, rot, mit Bananensteckern

WAPRZ010BUBB5K

- 5 kV Leitung, 10m, blau, mit Bananensteckern

WAPRZLAD12SAM



- Kfz Ladeadapter (12V)

WAADACS1



- Leitungssimulator CS-1

14 Hersteller

Gerätehersteller für Garantieansprüche und Service:

SONEL S.A.

Wokulskiego 11

58-100 Świdnica

Polen

tel. +48 74 858 38 60

fax +48 74 858 38 09

E-mail: export@sonel.pl

Web page: www.sonel.pl

Achtung:

Service Reparaturen dürfen nur vom Hersteller durchgeführt werden.

15 Dienstleistungen des Labors

Das Prüf- und Kalibrierlabor SONEL wurde vom Polnischen Zentrum für Akkreditierung (PCA) akkreditiert - Zertifikat Nr. AP 173 AKKREDITIERT.

Das Labor bietet Kalibrierung für die folgenden Instrumente an, die zur Messung elektrischer und nicht-elektrischer Parameter verwendet werden.



AP 173

● MESSGERÄTE FÜR MESSUNGEN ELEKTRISCHER PARAMETER

- Spannungsmesser,
- Strommessgeräte (einschließlich Zangenmessgeräte),
- Widerstandsmessgeräte,
- Isolationswiderstandsmessgeräte,
- Erdwiderstands- und Widerstandsmessgeräte,
- GGV-Messgeräte,
- Kurzschluss-Schleifenimpedanzmessgeräte,
- Netzqualitätsanalysatoren,
- tragbare Geräteprüfgeräte (PAT),
- Leistungsmesser,
- aktive und passive Zähler für elektrische Energie,
- Multimeter,
- Multifunktionsmessgeräte, die die Funktionen der oben genannten Instrumente abdecken,

● ELEKTRISCHE NORMEN

- Kalibratoren,
- Widerstandsnormen,

● ZÄHLER FÜR MESSUNGEN NICHT-ELEKTRISCHER PARAMETER

- Pyrometer,
- Wärmebildkameras,
- Luxmeter.

Das Kalibrierzertifikat ist ein Dokument, das eine Beziehung zwischen dem Kalibrierstandard bekannter Genauigkeit und den Zähleranzeigen mit den zugehörigen Messunsicherheiten darstellt. Die Kalibrierstandards sind normalerweise auf das nationale Normal rückführbar, das sich im Besitz des Nationalen Metrologischen Instituts befindet.

Gemäß ILAC-G24 "Guidelines for determination of calibration intervals of measuring instruments" empfiehlt SONEL S.A. die periodische messtechnische Überprüfung der von ihr hergestellten Instrumente nicht seltener als einmal alle 12 Monate.

Für neue Instrumente, die im Werk mit dem Kalibrier- oder Validierungszertifikat geliefert werden, sollte die Rekalibrierung innerhalb von 12 Monaten nach dem Kaufdatum, jedoch nicht später als 24 Monate nach dem Kaufdatum durchgeführt werden.

ACHTUNG !

Die Person, die die Messungen durchführt, sollte sich über die Effizienz des verwendeten Geräts absolut sicher sein. Messungen, die mit einem ineffizienten Messgerät durchgeführt werden, können zu einer falschen Einschätzung der Wirksamkeit des Gesundheitsschutzes und sogar des menschlichen Lebens beitragen.



SONEL S.A.
Wokulskiego 11
58-100 Świdnica
Polen



+48 74 858 38 60
+48 74 858 38 00
fax +48 74 858 38 09

e-mail: export@sonel.pl
www.sonel.pl